



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**СТАНКИ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ**

НОРМЫ ТОЧНОСТИ

ГОСТ 17—70

Издание официальное

34/5-95  
43

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРП ПО СТАНДАРТАМ.  
Москва

## СТАНКИ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ

## Нормы точности

Turret Lathes Accuracy standards

**ГОСТ**  
**17—70\***

Взамен  
ГОСТ 17—59

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 27 мая 1970 г. № 884 срок введения установлен

с 01.01.71;

по проверкам 11, 12 и 14

с 01.01.73

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

до 01.01.90


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на прутковые и патронные токарно-револьверные станки классов точности Н и П с вертикальной, горизонтальной и наклонной осями вращения револьверной головки и устанавливает дополнительные требования к общим условиям испытания станков на точность по ГОСТ 8—77 и жесткость по ГОСТ 7035—75.

(Измененная редакция, Изд. № 1).

### A. Проверка точности станка

#### Проверка 1

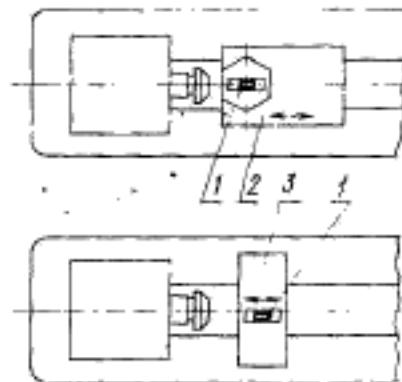

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

\* Переиздание июня 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 10—1980 г.).

## Продолжение


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутика <i>d</i>	изделия, установленного на станке <i>D</i>	Класс точности станка	
				H	P
(шпиндель поворачивают на 180°).	Отклонение определяют половиной алгебраической разности показаний индикатора в данной плоскости.  Проверку подвергают все отверстия револьверной головки.  Причина. При наличии попечного перемещения револьверной головки предварительно выверяют оправку в горизонтальной плоскости относительно оси шпинделя.				

## Проверка 8

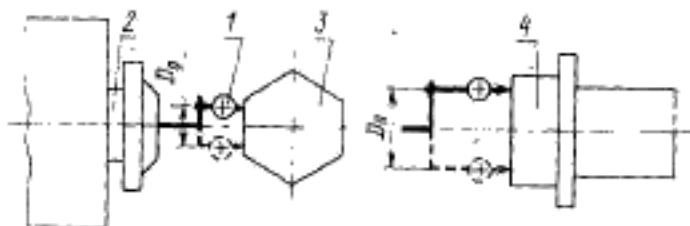

Что проверяется	Метод проверки	Наименьший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка $d$	изделия, установленного над станци- ей, $D_0$	Класс точности станка	Н П
Перпендикулярность к оси шпинделя боковых граней револьверной головки с вертикальной осью вращения или торцовой поверхности револьверной головки с горизонтальной осью вращения	Индикатор 1 укрепляют в шпинделе 2 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания боковой грани револьверной головки 3 с вертикальной осью вращения (в рабочем положении головки) или торцовой поверхности головки 4 с горизонтальной осью вращения.  Шпиндель с индикатором поворачивают на 180°.  Отклонение определяют как алгебраическую разность показаний индикатора.  В револьверных головках с вертикальной осью вращения проверке подвергают все боковые грани.	Для станков с вертикальной осью револьверной головки  До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	12   8 $D_0 = 75 \text{ мм}$ 16   10 $D_0 = 100 \text{ мм}$ 20   12 $D_0 = 150 \text{ мм}$ 25   16 $D_0 = 200 \text{ мм}$	12   8 $D_0 = 75 \text{ мм}$ 16   10 $D_0 = 100 \text{ мм}$ 20   12 $D_0 = 150 \text{ мм}$ 25   16 $D_0 = 200 \text{ мм}$
		До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	16   12 $D_0 = 75 \text{ мм}$ 20   16 $D_0 = 100 \text{ мм}$ 25   20 $D_0 = 150 \text{ мм}$ 30   25 $D_0 = 200 \text{ мм}$	16   12 $D_0 = 75 \text{ мм}$ 20   16 $D_0 = 100 \text{ мм}$ 25   20 $D_0 = 150 \text{ мм}$ 30   25 $D_0 = 200 \text{ мм}$

## Проверка 9

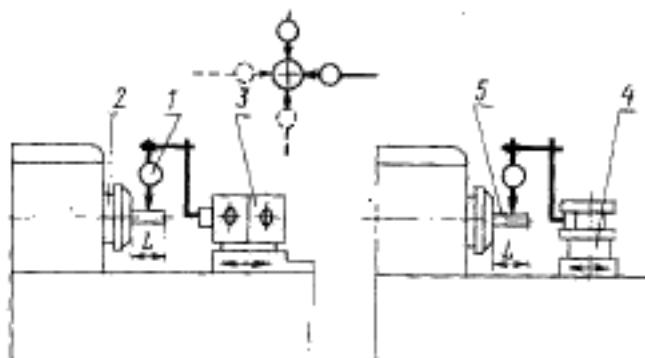


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм		
		прутка <i>d</i>	изделий, установленного на станци- онарной, <i>D</i>	Н	П	Класс точности станка
Параллельность оси шпинделя направлению перемещения револьверного и поперечного суппортов в вертикальной и горизонтальной плоскостях	Индикатор 1 укрепляют последовательно на револьверной головке 3 и поперечном суппорте 4, так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания цилиндрической поверхности оправки 5, закрепленной на шпинделе 2. Револьверный и поперечный суппорты перемещают на длину <i>L</i> или на всю длину рабочего хода, если она меньше <i>L</i> . Проверку производят на указанной длине или на всей длине рабочего хода. В каждой плоскости измерения производят по двум диаметрально противоположным образующим (шпиндель поворачивают на 180°). В стаках, имеющих револьверный суппорт с промежуточными салаз-	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	7 10 20 25	5 7 12 16	<i>L</i> = 75 мм <i>L</i> = 150 мм <i>L</i> = 300 мм <i>L</i> = 300 мм

*Продолжение*


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка $d$	изделия, установленного над станци- ной, $D$	И	П
	<p>ками, проверку производят путем перемещения поясuna на всю длину рабочего хода не менее чем в трех положениях салазок с закреплением их на станине, с сохранением указанных допусков.</p> <p>Крайние положения салазок должны соответствовать наименьшему и наибольшему расстояниям от торца шпинделля до плоскости револьверной головки, указанным в паспорте станка.</p> <p>Отклонение определяют как среднюю арифметическую результатов измерений в данной плоскости</p>				

## Проверка 10.

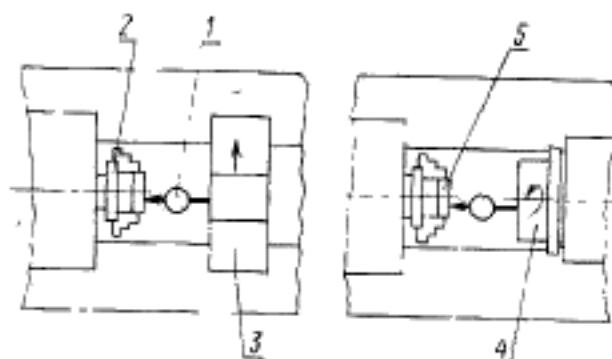

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		шпиндель прутка $d$	изделия, установленного над стани- ной, $D$	Класс точности станка	И П
Перпендикулярность к оси шпинделя направления перемещения поперечного и револьверного суппортов и револьверной головки при круговой подаче	Индикатор 1 укрепляют на поперечном суппорте 3 или револьверной головке 4 так, чтобы его измерительный конечник был перпендикулярен в точке касания торцовой поверхности контрольной линейки или соответственно контрольного диска 5, закрепленного на шпинделе 2.	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	8 10 12 16	5 6 8 12 12 150
	Поперечные салазки поперечного и револьверного суппортов или револьверную головку перемещают от периферии диска или линейки к центру так, чтобы расстояние от точки начала отсчета до центра равнялось $L$ .			$L = 50$ мм $L = 75$ мм $L = 100$ мм $L = 150$ мм	
	Отклонение определяют как среднюю арифметическую результатов двух измерений (при втором измерении шпиндель поворачивают на $180^\circ$ )			Отклонение допускается только в сторону передней бабки при перемещении индикатора к оси шпинделя	


Проверка 11 (для станков с горизонтальной осью револьверной головки и для станков со сплошной револьверной головкой с вертикальной или наклонной осью)

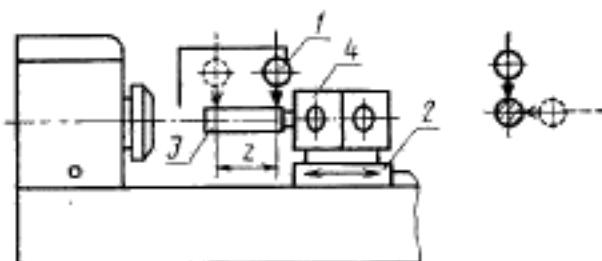

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка d	изделия, установлен- ного над стан- ком, D	Класс точности станка	Н П
Параллельность осей отверстий для инструмента в револьверной головке направлению ее продольного перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях	Индикатор 1 укрепляют вне проверяемого узла 2 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания цилиндрической поверхности оправки 3, плотно вставленной в отверстие револьверной головки 4.	До 12	До 200	8 $L = 75$ мм	5
	Револьверной головке сообщают продольное перемещение на длину L или на всю длину рабочего хода, если она меньше L.	Св. 12 до 32	Св. 200 до 320	12 $L = 150$ мм	8
	В каждой плоскости отклонение определяют как среднюю арифметическую результатов трех измерений. При последовательных измерениях положение оправки в револьверной головке меняют.	Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	20 $L = 300$ мм	12
	Проверке подвергают все отверстия револьверной головки	Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	30 $L = 500$ мм	20

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## Проверка 12

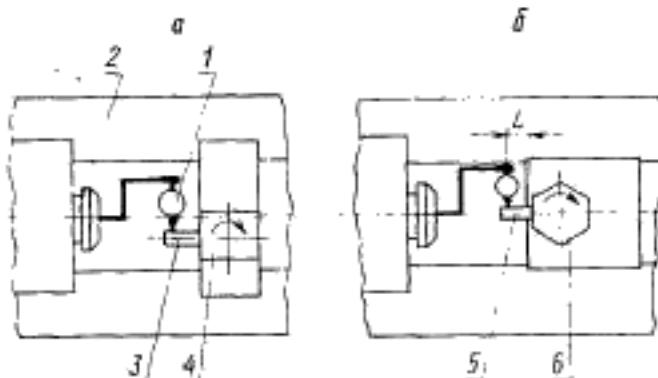


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка <i>d</i>	изделия, установленного на станке шайбой, <i>D</i>	Класс точности станка	
				Н	П
Точность фиксации при повторных поворотах на каждой позиции: а) резцовой головки, б) револьверной головки	Индикатор 1 укрепляют на шпинделе 2 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания: а) поверхности оправки прямоугольного сечения 3, закрепленной в резцовой головке 4, и был расположен на расстоянии 150 мм от ее оси; б) цилиндрической поверхности оправки 5, закрепленной в револьверной головке 6, и был расположен на расстоянии <i>L</i> от ее грани или торца, при фиксированном положении головок. Головки поворачивают на 360°. Отклонение определяют разностью показаний индикатора при начальном положении головок	До 200	До 800	32	20
		До 32	До 320	12	8
				<i>L</i> = 100 мм	
		Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	20	12
				<i>L</i> = 200 мм	
		Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	32	20
				<i>L</i> = 300 мм	

*Продолжение*

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутика <i>d</i>	изделия, установленного над станци- онной, <i>D</i>	Н	П
	<p>и по возвращении их в первоначальное положение после поворота на <math>360^\circ</math>.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую величину результатов любых измерений.</p> <p>Проверку подвергают все позиции резцовой и револьверной головок</p>				


**Проверка 13 (для станков, не имеющих механизма зажима револьверной головки)**

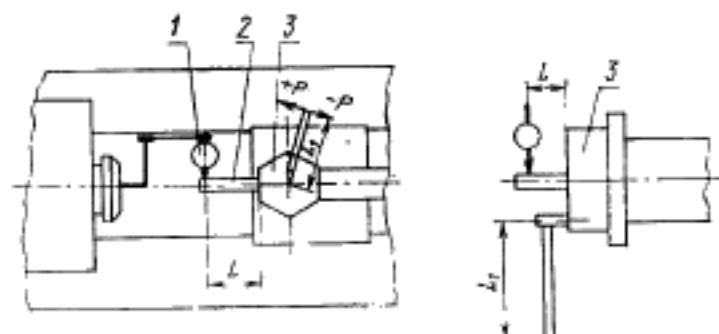


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка <i>d</i>	поделка, устанавливаемого над станкой, <i>D</i>	Класс точности станка	
				Н	П
Постоянство положения револьверной головки в подшипнике и фиксирующем устройстве	<p>На неподвижной части станка устанавливают индикатор 1 так, чтобы измерительный наконечник его был вертикально направлен в точке касания цилиндрической поверхности оправки 2, закрепленной в револьверной головке 3, и был расположен на расстоянии <i>L</i> от ее торца или грани.</p> <p>На револьверную головку действуют силой <i>P</i> = 5 кгс, приложенной на плече <i>L</i>, последовательно в направлениях поворота головки и в обратную сторону.</p> <p>Смещение при каждом положении револьверной головки определяют как алгебраическую разность показаний индикатора при нагрузке +<i>P</i> и -<i>P</i>.</p> <p>Проверку подвергают все позиции револьверной головки</p>	До 12	До 200	10 <i>L</i> = 100 мм <i>L</i> <sub>1</sub> = 300 мм	8
		Св. 12 до 32	Св. 200 до 320	10 <i>L</i> = 100 мм <i>L</i> <sub>1</sub> = 300 мм	10
		Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	25 <i>L</i> = 200 мм <i>L</i> <sub>1</sub> = 500 мм	16
		Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	40 <i>L</i> = 300 мм <i>L</i> <sub>1</sub> = 500 мм	25

## Проверка 14

При автоматической продольной подаче

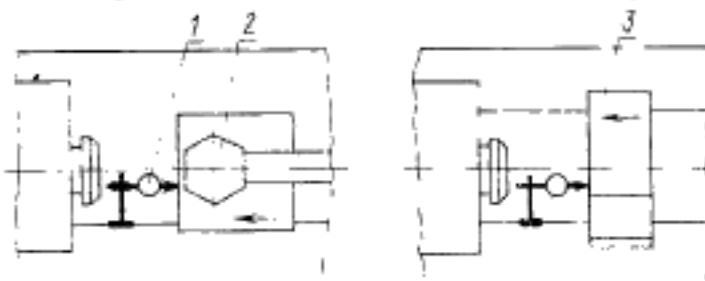

При автоматической поперечной подаче

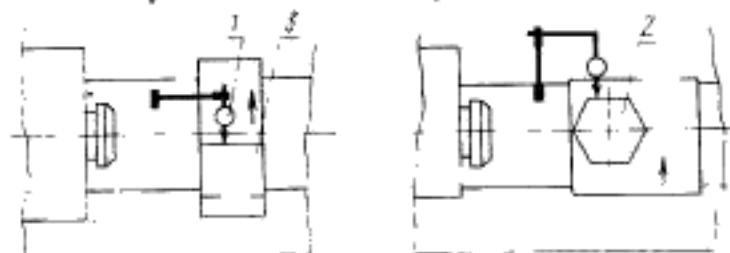


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка d	изделия, установленного над станко- вой D	Класс точности станка	Н П
Точность выключения упорами (при повторных включениях) автоматической продольной подачи револьверного и поперечного суппортов и автоматической поперечной подачи поперечного суппорта и револьверной головки	<p>На неподвижной части станка устанавливают индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания грани револьверной головки 2 и грани резцовой головки поперечного суппорта 3, подведенных к упору на автоматической подаче.</p> <p>Затем проверяемые суппорты отводят от упора и снова включают автоматическую подачу до упора.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую разность показаний индикатора при пяти измерениях</p>	До 12	До 200	32	20
		Св. 12 до 32	Св. 200 до 320		
		Св. 32 до 80	Св. 320 до 500		
		Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	40	25

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		Прятука $D_p$	Наземная установка изменяю- щая над- ставкой $D$	Класс точно- сти станка	
				И	П
Прямолинейность продольного перемещения револьверного и поперечного суппортов в вертикальной плоскости	На суппорте 2(3) (непосредственно или с помощью мостика) параллельно направлению перемещения устанавливают уровень 1. Суппорт перемещают на всю длину рабочего хода. Замеры производят не реже чем через 300 мм и не менее чем в трех положениях по длине хода суппорта. В станках, у которых ползун револьверного суппорта перемещается по промежуточным салазкам, проверку производят путем перемещения ползуна на всю длину рабочего хода не менее чем в трех положениях салазок с закреплением их на станке, с сохранением указанных допусков. Крайние положения ползуна должны соответствовать наименьшему и наибольшему расстоянию от торца шпинделя до плоскости револьверной головки, указанному в паспорте станка. Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний уровня	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	На длине хода суппорта 0,04   0,02 1000   1000	
Приложение. Проверке подвергаются поперечные суппорты, имеющие продольное рабочее перемещение.					Вогнутость не допускается

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## Б. Проверка станка в работе

## Проверка 15

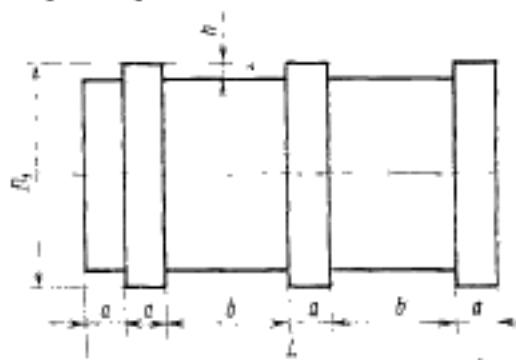

$D_1 \approx d$ , где  $d$  — наибольший диаметр прутка;  
 $L = 3d$ , но не более 300 мм;  
 $a = 12 \div 15$  мм;

$$b = \frac{L - 4a^*}{2};$$

$$h = 3 \div 5 \text{ мм.}$$


\* Для прутка диаметром менее 20 мм допускается цилиндрический образец.

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутка $d$	надежно установленного над станком, $D$	Класс точности станка	Н
Точность формы наружной цилиндрической поверхности образца после его чистовой обработки на станке:	Стальной (сталь среднеуглеродистая $\sigma \geq 45$ кгс/мм <sup>2</sup> ) ступенчатый валок обрабатывают при закреплении в цанге или патроне (без поддержки задним центром) резцом, закрепленным в револьверной головке и резцовой головке поперечного суппорта (если последний имеет рабочее продольное перемещение).	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200 До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800 До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	8 10 12 16 12 16 20 25	$\alpha$ 5 6 8 $\beta$ 8 10 12 16
а) постоянство диаметра обработанной поверхности в поперечном сечении;	Станки, поставляемые в прутковом исполнении, проверяются на образцах, изготовленных из прутка максимального диаметра и длины для данного станка.				
б) постоянство диаметра обработанной поверхности в любом сечении	После чистовой обработки образец замеряют микрометром или рычажной скобой				

*Продолжение*

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Довпуск, мкм	
		прутка <i>d</i>	изделия, установленного в зажимной, <i>D</i>	Класс точности станка	И
	Отклонение определяют наибольшей разностью диаметров: а) поперечного сечения; б) нескольких (не менее 3) поперечных сечений в пределах длины образца <i>L</i> .				

## Проверка 16

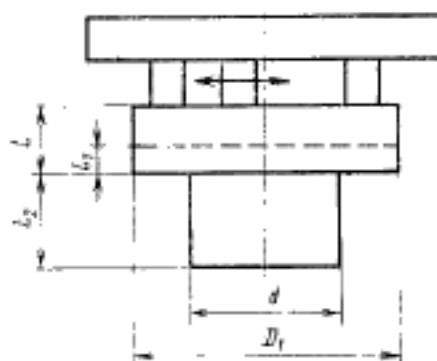

$D_1 = \frac{1}{2} D_{\max}$ , но не более 300 мм, где  
 $D_{\max}$  наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной,  
 $d = 0,75 D$ .

Диаметр прутка, мм	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
До 12	20	10	40
Св. 12 до 32	30	10	50
Св. 32 до 80	50	15	60
Св. 80 до 200	80	15	80

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутка d	изделия, установленного над станкой, D	Класс точности станка	Н П
Прямолинейность торцовой поверхности образца после чистовой обточки резцами, закрепленными в резцовой головке поперечного суппорта и в револьверной головке (при наличии рабочей поперечной подачи)	У стальной (сталь среднеглегированная $\sigma \geq 45$ кгс/мм <sup>2</sup> ) планшайбы, закрепленной в патроне, обтачивают торцовую поверхность резцом, закрепленным в резцовой головке поперечного суппорта и в револьверной головке (если она имеет поперечную или круговую подачу).	Для станков с вертикальной осью револьверной головки			
	После чистовой обточки проверяют прямолинейность обработанной поверхности:	До 12	До 200	10   6 на диаметре 100 мм	
	а) при помощи линейки и концевых мер или шупла;	Св. 12 до 32	Св. 200 до 320	12   8 на диаметре 150 мм	
	б) при помощи индикатора, установленного на поперечном суппорте или в револьверной головке, если она имеет круговую подачу, так, что его измерительный наконечник перемещают	Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	16   10 на диаметре 200 мм	
		Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	20   12 на диаметре 300 мм	
				Допускается только вогнутость	
				Для станков с горизонтальной осью револьверной головки	
		До 12	До 200	10   6 на диаметре 100 мм	

*Продолжение*


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутика <i>d</i>	шайбах, установленного на станци- онной, <i>D</i>	Класс точности станка	
				H	P
	по проверяемой поверхности образца от центра до периферии в направлении движения резца при проточке торца. Отклонение определяют половиной разности показаний индикатора	Св. 12 до 32	Св. 200 до 320	12   8 на диаметре 120 мм	
		Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	16   10 на диаметре 150 мм	
		Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	20   12 на диаметре 185 мм	
				Допускается только вогну- тость	

## В. Проверка станка на жесткость


### Проверка 17

Положение узлов, деталей станка и точки приложения силы, а также направление ее действия должны соответствовать чертежу и определяться величинами, указанными в табл. 1 и 2.

#### I. Проверка станка с поперечным суппортом

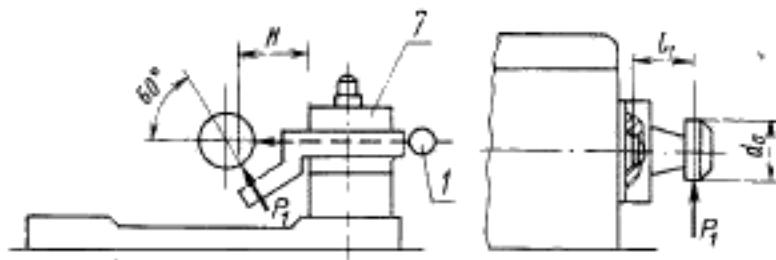

#### II. Проверка станка с револьверной головкой

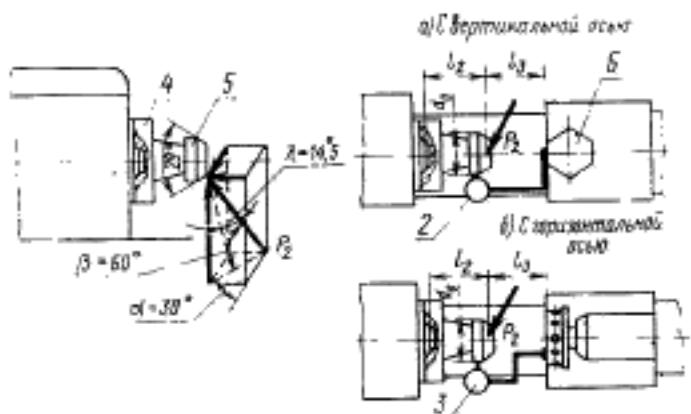

1—индикатор для измерения относительных перемещений оправки на шпинделе и поперечного суппорта; 2—индикатор для измерения относительных перемещений оправки на шпинделе и револьверной головки с вертикальной осью; 3—индикатор для измерения относительных перемещений оправки на шпинделе и револьверной головки с горизонтальной осью.

Таблица 1

мм

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка $d$	при зажимной и подающей трубах	12	18	25	40	65	100	160
	при переднем зажиме	—	—	32	50	80	125	200
Расстояние от переднего торца шпинделя до точки приложения силы	Проверка с поперечным суппортом $I_1$	30	45	60	100	160	250	400
	Проверка с револьверной головкой $I_2$	40	55	70	110	170	260	410
Диаметр оправки $d_0$ в точке измерения перемещений		25	30	35	40	40	45	45
Расстояние $H$ от точки приложения силы $P_1$ до резцодержателя		—	—	38	50	63	75	90
Расстояние $I_3$ от грани револьверной головки до точки приложения силы $P_2$		85	106	140	190	280	375	560

Что проверяется	Метод проверки	Проверка*				Наибольшее динамическое перемещение, мм	
		С топоречным суппортом		С револьверной головкой			
		при замкнутой подвижной головке	при открытой головке	Нагрузка на револьверную головку, кгс	Р <sub>1</sub> , кгс		
Перемещение под нагрузкой закрепленной на шпинделе оправки относительно попечного суппорта и револьверной головки	На шпинделе 4 ставка жестко закрепляют оправку б, основные размеры которой даны в табл. 1. При проверке с попечным суппортом в левом пазу его резьбодержки, а при проверке с револьверной головкой б в жесткой стойке, являющейся привадлежностью головки, или в отверстии самой головки (если стойка не предусмотрена конструкцией, например головка с горизонтальной осью вращения) закрепляют устройство для создания нагружающих сил Р <sub>1</sub> и Р <sub>2</sub> .	12	—	—	—	60	
		18	—	—	—	70	
		25	32	400	220	70	
		40	50	560	260	80	
		65	80	800	310	90	
		100	125	1120	370	110	
		160	200	1600	450	130	
						160	

\* Для измерения сил используют рабочие динамометры.

Перед каждым испытанием соответственно попечному суппорту или револьверной головке сообщают перемещение с последующей установкой (движением к шпинделю) в заданное положение, а шпиндель — влеворот. При проверке с

## Продолжение

Что проверяется	Метод проверки	Проверка*				
		Сталь с наибольшим динамичным обработанного участка, мм	с поперечным суппортом	с револьверной головкой		
		при заданной и постоянной защемке фланца	при переднем защемлении	наибольшее динамическое перемещение, мм**	$P_1$ , кгс	$P_2$ , кгс
		револьверной головкой посты, закрепленной на чипиделе, и поперечным суппортом и затем между оправкой и револьверной головкой создается плоское возрастание силы $P_1$ и $P_2$ , направление которых проходит через ось опранки и составляет в первом случае угол $60^\circ$ с направлением поперечной подачи и во втором случае угла $\alpha = 30^\circ$ между направлением поперечной подачи и проекцией силы $P_3$ на горизонтальную плоскость и угол $\beta = 60^\circ$ между этой проекцией и самой нагружающей силой.	Сдвигаемую с нагрузжением измеряется перемещение в направлении поперечной подачи оправки, закрепленной на чипиделе, относительно поперечного суппорта и револьверной головки.			

## Продолжение

Что проверяется	Метод проверки	Проверка*	
		Станок с наибольшим диаметром обрабатываемого путина, мм	с полпереворотом суппортом
	при зажиме пини переднем зажиме трубах	$P_1$ , кгс Найдите дозвустимое перемещение, мм**	$P_2$ , кгс Найдите дозвустимое перемещение, мм**

В первом случае индикаторное устройство закрепляют на полпереворотном суппорте, а во втором — на револьверной головке. При этом в обеих случаях измерительный наконечник индикатора устанавливают так, чтобы он касался боковой образующей пояска обивки, в его ось была бы горизонтальна и перпендикулярна к оси опраеки. За величину относительных перемещений принимают среднее арифметическое результатов двух измерений.

Примерку с револьверной головкой производят не менее чем в двух его позициях.

\* Для станков класса точности II прилагаемая сила уменьшается в 1,25 раза, а наибольшее допустимое перемещение уменьшается в 1,6 раза.


\*\* Найдите допустимые перемещения:

- умненьшается на 40% для станков с ручным зажимом и поворотом револьверной головки;
- увеличивается на 20% для станков с горизонтальной осью вращения револьверную головку со стакнов предыдущего меньшего размера и промежуточные салазки прородильного суппорта.
- увеличивается на 30% для станков, имеющих револьверную головку

Редактор *В. С. Бабкина*  
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*  
Корректор *Л. А. Царева*

Сдано в наб. 11.04.83 Подп. в печ. 19.05.83 2,0 п. л. 2,06 уч.-изд. л. Тираж 4000 Цена 10 коп.  
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2122

## Проверка 2

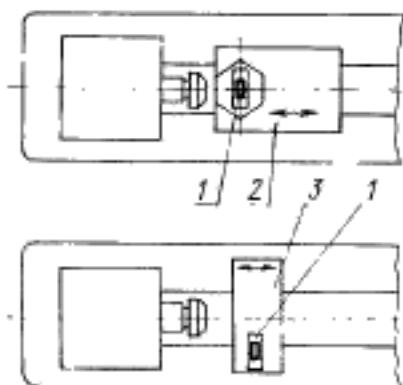

Что проверяется	Метод проверки	Наименьший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутка $d$	изделия, устав- ленного на стан- ции, $D$	Класс точи- стости станка	
			И	П	
Постоянство положения плоскости движения (перекос) при продольном перемещении револьверного и поперечного суппортов	На суппорте 2(3) (непосредственно или с помощью мостика) перпендикулярно направлению его перемещения устанавливают уровень 1.	До 12 Св. 12 до 32	До 200 Св. 200 до 320	На длине хода суппорта 0,02 1000	
Примечание. Проверке подвергаются поперечные суппорты, имеющие продольное рабочее перемещение	Суппорт перемещают на всю длину рабочего хода. Замеры производят не реже чем через 300 мм и не менее чем в трех положениях по длине хода суппорта.	Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	0,04 1000	0,02 1000
	В станках, у которых ползун револьверного суппорта перемещается по промежуточным салазкам, проверку производят путем перемещения ползуна на всю длину рабочего хода не менее чем в трех положениях салазок с закреплением их на станине, с сохранением указанных допусков.	Св. 80 до 200	Св. 500 до 800		

Цена 10 коп.

Величина	Единиц		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
<b>ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ</b>			
Длина	метр	м	м
Масса	килограмм	кг	кг
Время	секунда	с	с
Сила электрического тока	ампер	А	А
Термодинамическая темпера- тура	kelvin	К	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ**

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

**ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
НАИМЕНОВАНИЯ**


Величина	Единиц			Выражение через использованные в единицах СИ	
	Наименова- ние	Обозначение			
		междуна- родное	русское		
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$	
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	дюйль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	вatt	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-4}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	tesла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	герци	H	Ги	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-1}\cdot\text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	кд·ср	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грой	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	

*Продолжение*

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мк		Допуск, мк	
		прутка <i>d</i>	изменения установки измере- ния на станке <i>D</i>	Класс точно- сти станка	И П
	<p>Крайние положения ползуна должны соответствовать наименьшему и наибольшему расстоянию от торца шпинделя до плоскости револьверной головки, указанному в паспорте станка.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний уровня</p>				


(Измененная редакция, Изм. № 1).

## Проверка 3

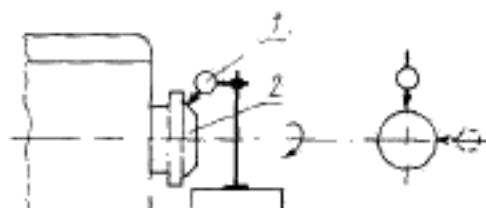


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, им			Допуск, или	
		другие D	надежно- уставко- мально- го изгиба Q	наибольшего изгиба Q	Класс точно- сти станка	И П
Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя	На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен центрирующей поверхности шпинделя 2 в точке касания.	До 12	До 200	7	4	
	Шпиндель приводят во вращение.	Св. 12 до 32	Св. 200 до 320	10	6	
	Измерение производят в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.	Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	12	8	
	Отклонение определяют как наибольшую величину показаний индикатора	Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	16	10	

## Проверка 4

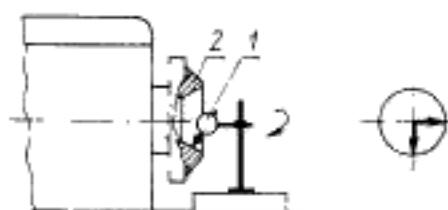


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка d	изделия, установ- ленного над станиной, D	Класс точно- сти станка	
				Н	П
Радиальное биение посадочной поверхности под зажимные цанги	<p>На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен посадочной поверхности 2 под зажимные цанги в точке касания</p> <p>Шпиндель приводят во вращение.</p> <p>Измерение производят в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую величину показаний индикатора</p>	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 60 Св. 60 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	7 10 12 16	4 6 8 10

## Проверка 5

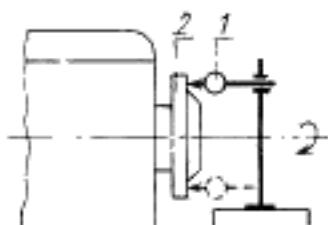


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка d	Измеряя, установив штангометрический стенцив	Класс точно- сти станка	
				Н	П
Торцовое бение опорной поверхности шпинделя	<p>На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен опорной торцовой поверхности шпинделя 2 в точке касания.</p> <p>Шпиндель приводят во вращение.</p> <p>Измерение производят в двух диаметрально противоположных точках.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую величину показаний индикатора.</p>	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 200	10 12 16 20	6 8 10 12

## Проверка 6

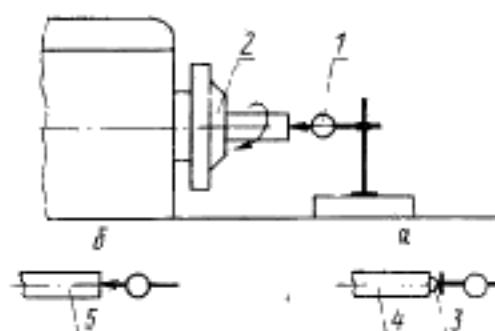

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		прутка d	изделия, установ- ленного над станиной D	Класс точно- сти ставки	
				Н	П
Осевое биение шпинделя	<p>На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался шарика 3, вставленного в центральное отверстие короткой оправки 4 или торца короткой оправки 5, установленных в калиброванное отверстие шпинделя 2.</p> <p>Шпиндель приводят во вращение.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую величину показаний индикатора.</p>	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	7 10 12 — 16	4 6 8 — 10

## Проверка 7

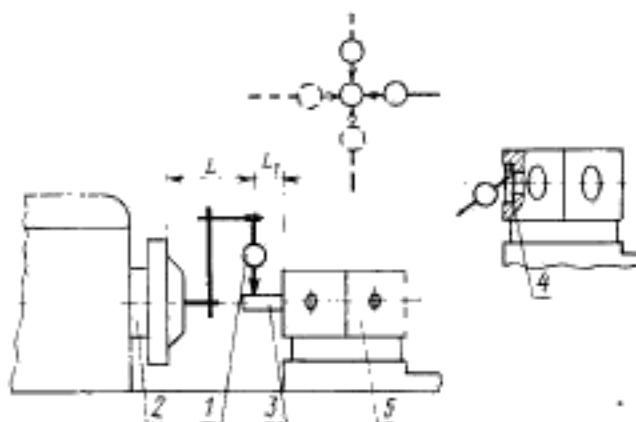

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		диаметр прутка $d$	изделия, установленного над станком, $D$	Класс точности стакна	
				Н	П
Совпадение осей отверстий для инструментов и для резцедержателей в револьверной головке с осью шпинделя в вертикальной и горизонтальной плоскостях	В шпинделе 2 укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания цилиндрической поверхности оправки 3, вставленной в отверстие для инструмента в револьверной головке 5, или цилиндрической поверхности центрирующего отверстия 4 под резцедержатели в револьверной головке. В каждой плоскости измерения производят двумя диаметрально противоположным образом	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	16 20 25 30 $L = 75$ мм $L = 150$ мм $L = 250$ мм $L = 300$ мм	10 12 16 20 $L_1 = 50$ мм $L_1 = 50$ мм $L_1 = 50$ мм $L_1 = 75$ мм