



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА**

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ**

**ГОСТ 12.4.067—79**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**РАЗРАБОТАН** Министерством здравоохранения СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

С. М. Городинский, д-р мед. наук; А. А. Глушко, канд. техн. наук (руководители темы); О. А. Сухоруков; И. Р. Абрамов; В. А. Курочкин; Г. Г. Терминасьян, канд. техн. наук; В. А. Гуда; Б. В. Орехов, канд. мед. наук

**ВНЕСЕН** Министерством здравоохранения СССР

Зам. начальника 3-го Главного управления Н. Н. Гуровский

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 сентября 1979 г. № 3638

Система стандартов безопасности труда

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЯ  
ЧЕЛОВЕКА В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ**

**ГОСТ  
12.4.067-79**

Occupational safety standards system.  
Evaluation of a human body heat content when wearing  
individual protecting means

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 сентября  
1979 г. № 3638 срок введения установлен

с 01.07. 1980 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения тепло-  
содержания человека в средствах индивидуальной защиты (пнев-  
мокостюмы и специальная одежда, предназначенная для работы в  
условиях низких и высоких температур) на этапе их разработки.

Стандарт не распространяется на гидроизолирующие костюмы  
и скафандры.

Сущность метода заключается в установлении степени влияния  
средств индивидуальной защиты (СИЗ) на изменение теплосодер-  
жания организма, которое определяется по результатам измерения  
температур тела и поверхности кожи человека в СИЗ и без них.

**1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ И РАССЧИТЫВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

**1.1. Измеряемые параметры:**

температура поверхности кожи;  
скорость изменения температур тела и поверхности кожи;  
масса тела и СИЗ;  
температура тела\*.

**1.2. Рассчитываемые параметры**

средняя температура поверхности кожи,  
средняя температура тела,

\* Должна измеряться в ректальной полости. Допускается измерение тем-  
пературы тела в других областях: подмышечной впадине, под языком, в слухо-  
вом проходе с последующим приведением измеряемой температуры к ректаль-  
ной.

теплосодержание организма,  
изменение теплосодержания организма,  
разность температур тела и поверхности кожи.

## 2. АППАРАТУРА

Металлические или полупроводниковые термометры сопротивления\* для измерения температуры тела и кожи в пяти точках: на груди, лбу, тыле кисти, бедре, голени.

Градуировочные характеристики термометров сопротивления (далее — «датчики») должны отвечать требованиям ГОСТ 6651—78, ГОСТ 8.157—75;

тепловые приемники излучения типа ПЭПИ-У2;

автоматические электронные потенциометры, уравновешенные и неуравновешенные мосты унифицированной системы приборов КС (ГОСТ 7164—78) — далее «приборы»;

медицинские весы 1-го класса точности.

Примечание. Класс точности упомянутых средств измерения должен быть численно равен основной допустимой приведенной погрешности измерения, выраженной в процентах, в соответствии с ГОСТ 13600—68.

## 3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

### 3.1. Медицинское обследование испытуемого (ей);

Примечание. К участию в испытаниях допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению работ, для которых предназначено СИЗ.

измерение массы испытуемого на медицинских весах;

установка и крепление датчиков на испытуемом,

подключение датчиков к приборам,

регистрация исходных данных, в соответствии с заданной программой;

отключение датчиков от приборов,

надевание СИЗ,

измерение массы испытуемого в СИЗ.

3.2. Перед началом измерений параметров в СИЗ должен быть проведен внешний осмотр аппаратуры и СИЗ, в процессе которого должно быть установлено:

комплектность средств измерения, их класс точности;

правильность установки и крепления датчиков;

значения параметров среды и точность их поддержания;

правильность экипировки испытуемого (ей) в СИЗ.

\* Принципиальные электрические схемы подключения термометров сопротивления к автоматическим электронным потенциометрам, устройству для измерения скорости изменения температур и электронно-цифровой вычислительной машине приведены в рекомендуемых приложениях 1, 2, 3. Диапазон и класс точности средств измерения приведены в рекомендуемом приложении 4.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Измерение температур тела, поверхности кожи и скорость изменения температур должно проводиться:

в исходном положении, испыталитель находится в состоянии относительного покоя (сидя, лежа или стоя) в термонеutralной зоне; при дозированных физической (по ГОСТ 12.4.061—79) и термической (температура, влагосодержание, скорость движения воздуха) нагрузках (или их сочетаниях), величины которых при каждом испытании следует варьировать с интервалом, равным 0,1—0,2 от максимальной нагрузки, регламентированной для испытываемых СИЗ;

при параметрах среды и работе, моделирующих специфику профессиональной деятельности человека в СИЗ с учетом предельно допустимого времени профессиональной деятельности.

4.2. Измерения по п. 4.1. следует проводить в следующей последовательности:

стабилизация (или контроль) заданных параметров среды (температуры, относительной влажности, скорости движения газа, состава атмосферы);

подключение датчиков, установленных на испыталителе, к приборам;

включение приборов и регистрация синхронизированно во времени измеряемых параметров.

4.3. По окончании измерений должны проводиться следующие операции:

разгерметизация СИЗ (в случае использования изолирующих костюмов);

отключение датчиков от приборов;

проверка правильности крепления датчиков;

снятие СИЗ и датчиков;

измерение массы испыталителя и СИЗ.

4.4. Результаты измерений и расчетов должны вноситься в протокол испытаний (справочное приложение 5).

#### 5. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИЗ

5.1. Средняя температура поверхности кожи ( $t_s$ ) должна рассчитываться по формуле:

$$\bar{t}_s = a_1 t_{k_1} + a_2 t_{k_2} + a_3 t_{k_3} + a_4 t_{k_4} + a_5 t_{k_5}$$

где  $a_1$ — $a_5$  — коэффициенты взвешивания, соответственно равные 0,07; 0,5; 0,05; 0,18; 0,2.

$t_{k_1}$ — $t_{k_5}$  — соответственно температуры кожи в областях лба, груди, тыла кисти, бедра и голени (в °C);

5.2. Средняя температура тела ( $\bar{t}$ ) должна рассчитываться по формуле

$$\bar{t} = \alpha t_p + (1 - \alpha) t_s.$$

Примечание. Значение коэффициента смешивания  $\alpha$  приведено в справочном приложении 6.

5.3. Разница между температурами тела и поверхности кожи должна рассчитываться по формуле

$$v = t_p - t_s.$$

5.4. Теплосодержание организма (количество тепла, содержащееся в организме человека) должно рассчитываться по формуле:

$$q_m = C m \bar{t},$$

где  $q_m$  — теплосодержание организма, Дж;

$C$  — удельная теплоемкость тела человека,  $C = 3450$  Дж/кг $^{\circ}$ С;

$m$  — масса тела, кг.

5.5. Изменение теплосодержания организма ( $\Delta q_m$ ) должно рассчитываться по формуле:

$$\Delta q_m = q_m(\tau_n) - q_m(\tau_{n-1}),$$

где  $q_m(\tau_n)$ ,  $q_m(\tau_{n-1})$  — соответственно теплосодержание организма, измеренное в моменты времени  $\tau_n$  и  $\tau_{n-1}$ .

5.6. Скорость изменения теплосодержания организма ( $q_m$ ) должна рассчитываться по формуле


$$q_m = C m \bar{t},$$

где  $\bar{t}$  — скорость изменения средней температуры тела, град/мин.

## 6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ

Полученные данные должны подвергаться статистической обработке. Доверительный интервал среднестатистических величин должен быть рассчитан при вероятности  $\leq 0,05$ .

**Принципиальная электрическая схема подключения  
термометров сопротивления к автоматическим  
электронным потенциометрам**

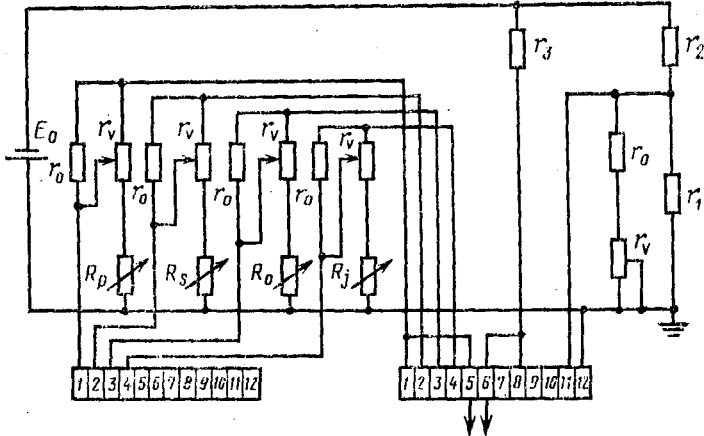

$R_p$ —электрическое сопротивление датчика температуры тела;  $R_s$ —электрическое сопротивление датчиков температуры кожи;  $R_o$ ,  $R_j$ —электрическое сопротивление сухого и смоченного датчиков температуры среды

Схема представляет мост постоянного тока, в одно из плеч которого через коммутатор каналов электрического потенциометра КСП последовательно подключаются термометры сопротивления  $R_p$ ,  $R_s$ ,  $R_o$ ,  $R_j$ .


**Примечание:** Полупроводниковые термометры сопротивления, обладающие электрической емкостью, не следует включать в цепь моста переменного тока.

Параллельно — последовательно этим сопротивлениям включены дополнительные резисторы (постоянные  $r_0$  и переменные  $r_v$ ) для осуществления точной регулировки моста;  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  — электрические сопротивления плеч моста.

Потенциометр следует включать в измерительную диагональ моста. В этом случае коэффициент деления опорной ветви должен быть выбран таким образом, чтобы при температуре, соответствующей нижней границе диапазона, разность потенциалов на концах опорной ветви была равна нулю.

Выбранный диапазон изменения температур должен быть равномерно распределен по всей шкале потенциометра путем подбора  $r_0$  и  $r_v$ .

Принципиальная электрическая схема  
устройства для измерения скорости изменения температур

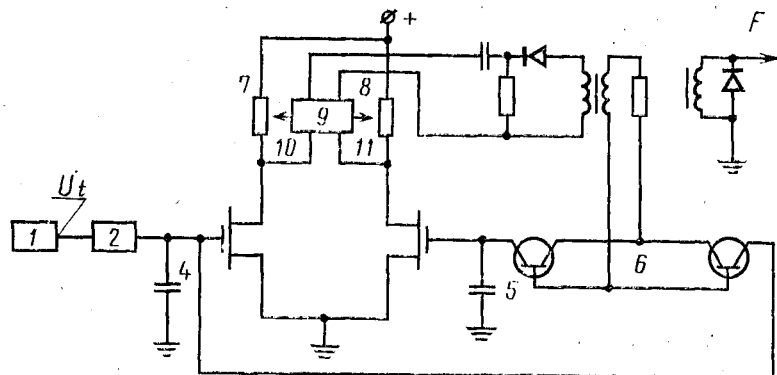

1—мост постоянного тока;  $U_t$ —выходное напряжение моста постоянного тока; 2—усилитель постоянного тока; 3—сдвоенный МОП—транзистор; 4, 5—запоминающие конденсаторы; 6—электронный ключ; 7, 8—нагрузочные резисторы; 9—линейный двухкватратный генератор управляемой частоты; 10, 11—дополнительные выходы генератора 9.


Устройство работает следующим образом. На входы дифференциального каскада, выполненного на сдвоенном МОП — транзисторе 3 подается через усилитель 2, выходное напряжение  $U_t$  моста постоянного тока (см. приложение 1) снимаемое, например, при измерении скорости изменения температур с клемм 5, 6 потенциометра КСП. Конденсаторы 4 и 5 оперативно запоминают информацию. При нулевом напряжении на входе генератора 9 его частота равна нулю. Появление напряжения на выходе дифференциального каскада свидетельствует о разности напряжений на запоминающих конденсаторах 4 и 5 и вызывает изменение частоты, генерируемой генератором 9, изменяя частоту переключения электронного ключа 6. Линейный генератор управляемой частоты 9 изменяет свою частоту таким образом, чтобы ликвидировать разностное напряжение между стоками МОП — транзистора 3, поддерживая их в одинаковых режимах.

Кроме основного выхода, управляющего работой электронного ключа 6, генератор 9 имеет два дополнительных выхода 10 и 11. Появление импульсов на выходе 10 или 11 определяется знаком выходного напряжения генератора и зависит от знака скорости изменения температур. Выходная частота устройства  $F$  линейно связана со скоростью изменения температуры.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Рекомендуемое

Электрическая схема подключения термометров сопротивления к электронно-цифровой вычислительной машине (выход М), автоматическим электронным потенциометрам (выход П), устройству для измерения скорости изменения температур (выход И)

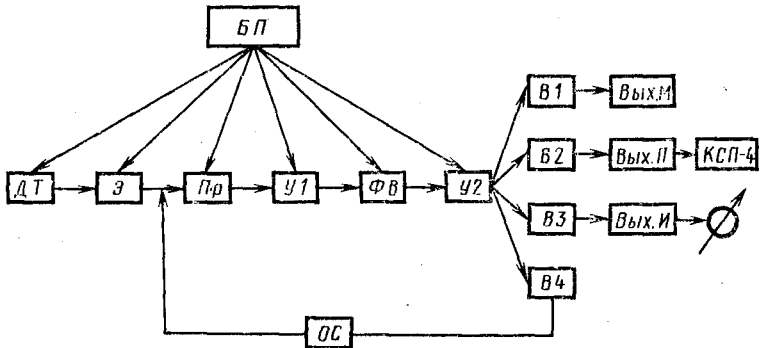

ДТ—датчик температуры; З—мостовое измерительное устройство; Пр—преобразователь; У1—предварительный усилитель; ФВ—фазовый выпрямитель; У2—усилитель мощности; В1—В4—выпрямители; ОС—отрицательная обратная связь; БП—блок питания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Рекомендуемое

Диапазон и точность средств измерений


| Параметры измерения                     | Аппаратура  | Диапазон    | Точность измерения  |                      |      |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|------|
|   |   |             | Показывающий прибор | Самонаводящий прибор | ЭЦВМ |
| Температура тела, °С                    | Термометр сопротивления   | 35—42       | ±3,0                | ±2,0                 | ±2,0 |
| Температура поверхности кожи, °С        | Термометр сопротивления   | 20—40       | ±3,0                | ±1,0                 | ±1,0 |
| Скорость изменения температур, град/мин | ПЭПИ-42, устройство для измерения скорости изменения температур | 0,007—0,085 | ±5,0                | ±3,5                 | ±3,0 |

**ПРОТОКОЛ**  
**результатов исследования теплосодержания человека**  
**в средствах индивидуальной защиты**

1. Фамилия, инициалы испытателя \_\_\_\_\_
2. Возраст \_\_\_\_\_
3. Дата исследования \_\_\_\_\_
4. Наименование СИЗ \_\_\_\_\_
5. Условия проведения исследований \_\_\_\_\_
6. Время исследования \_\_\_\_\_ (начало \_\_\_\_\_ (окончание).


| Наименование показателей   | Без СИЗ | В СИЗ | Примечание |
|--|---------|-------|------------|
| Температура тела ( $t_a$ )   |         |       |            |
| Температура поверхности кожи ( $t_s$ )   |         |       |            |
| Скорость изменения температур ( $t_a, t_s$ )   |         |       |            |
| Для пневмокостюмов дополнительно   |         |       |            |
| Температура хладагента ( $t_x$ ) на входе системы охлаждения, (°C)   |         |       |            |
| Объемный расход жидкости (кг/ч)  |         |       |            |
| Температура газа на входе системы вентиляции (°C)  |         |       |            |
| Относительная влажность газа на входе в систему вентиляции (%)   |         |       |            |
| Объемный расход газа ( $m^3/c$ , л(н)/мин)   |         |       |            |
| Концентрация кислорода на входе в пневмокостюм (%). Концентрация углекислого газа на выходе из пневмокостюма (%) |         |       |            |

Подпись ответственного за проведение исследования \_\_\_\_\_

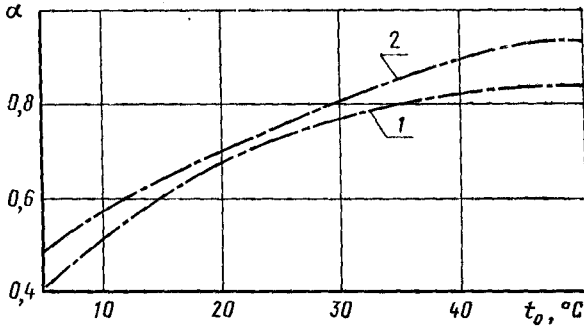**ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СМЕШИВАНИЯ ( $\alpha$ )  
ПРИ РАСЧЕТЕ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.****А. В естественных условиях теплообмена**

Черт. 1

$t_o$  — температура окружающей среды; 1 — в состоянии относительного покоя; 2 — при выполнении работы, соответствующей энерготратам 800 Вт

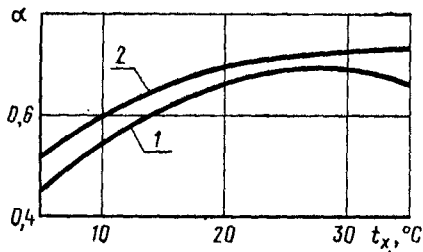**Б. В условиях теплообмена в пневмокостюмах**

Черт. 2

$t_x$  — температура хладагента в системе охлаждения; 1 — в состоянии относительного покоя; 2 — при выполнении работы, соответствующей энерготратам 600 Вт.

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*  
Корректор *В. А. Рякайте*

Сдано в наб. 04.10.79 Подп. в печ. 12.11.79 0,75 п. л. 0,54 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., д. 3.  
Вильюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2276